

POSTUP MONTÁŽE KLEŠTINOVÉHO UPÍNAČE QUADRO NC

1. Našroubujeme adaptér poz. 01 na kleštinové pouzdro poz. 05 (přiložený u upínače).
2. Pootočíme šroubem poz. 06, aby bylo možné pootočit bajonetdeckl poz. 07 o 90°.
3. Sejmeme bajonetdeckl poz. 07.
4. Vyšroubujeme šroub poz. 09.
5. Tahovou trubku u soustruhu dáme do max. přední polohy.
6. Upínač nasadíme na centrážní kužel, přitom se nám vysune pouzdro pro kleštinu poz. 05 dopředu.
7. Upínacími šrouby poz. 08 upneme těleso upínače poz. 02 na vřeteno. Utahujeme postupně, aby nedošlo k šikmému upnutí upínače (kontrolujeme hodinkami).
8. Pouzdro kleštiny poz. 05 našroubujeme na tahovou trubku asi 5 mm.
9. Tahovou trubku přesuneme do max. zadní polohy.
10. Pouzdro kleštiny došroubujeme na tahovou trubku tak, aby bylo zapuštěno do těla upínače poz. 02; 4 - 6 mm.
11. V této poloze kontrolujeme otvorem pro šroub poz. 09, zda přední hrana oválné drážky kleštinového pouzdra je mimo tento otvor. Pokud ne, musíme natočit kleštinové pouzdro tak, aby hrana oválné drážky byla mimo. Jinak by došlo k ustřížení pojišťovacího šroubu poz. 09 při upínání (tahová trubka jde dopředu).
Doporučuji vložit do pouzdra poz. 05 kleštinu, na upínač nasadit přední bajonetdeckl, zajistit ho, do kleštiny dát příslušný průměr materiálu a provést upnutí a odepnutí obrobku a v otvoru pro šroub poz. 09 pozorovat, zda nedojde k přestřížení šroubu. Pokud se žádná z hran u podélné drážky neobjeví, je upínač správně nastaven.
12. Našroubujeme šroub poz. 09.
13. Šroub poz. 06 dotáhneme (zajištění bajonetdecklu) !!!
POZOR !!! Nikdy neupínat, když na upínači není bajonetdeckl poz. 07, dojde k přestřížení pojistného šroubu poz. 09.

Pokud budete mít nějaké nejasnosti, volejte tel. 386 321 829 a my Vám poradíme.

